

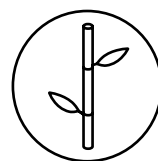
Les produits MOSO® Bamboo N-durance® résultent d'un procédé innovant de traitement naturel du bambou, combinant sélection rigoureuse des fibres et transformation technique avancée, visant à améliorer durablement les performances du matériau. Ce processus confère au bambou une durabilité élevée (jusqu'à la classe 1 selon les usages) ainsi qu'une bonne stabilité dimensionnelle, tout en conservant une teinte naturelle brun chaud caractéristique.

Toutes nos lames sont triées par leur face visible selon les critères ci-dessous.

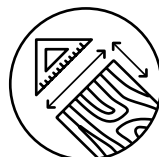
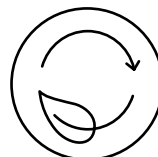
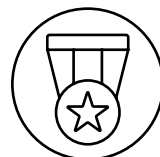
Exposée aux UV, la surface du MOSO® Bamboo N-durance® évolue naturellement avec le temps et se patine progressivement vers un gris argenté homogène. Cette transformation débute après la pose et se développe sur plusieurs mois à plusieurs années en fonction de l'exposition. Afin de conserver la teinte d'origine ou d'obtenir un aspect particulier, l'application d'une finition pigmentée résistante aux UV est possible. Un entretien régulier limite la pénétration de l'humidité, réduit l'apparition de microfissures et garantit un rendu visuel uniforme. Le MOSO® Bamboo N-durance® se distingue par un aspect naturel et élégant, dont le caractère s'affirme progressivement au fil du vieillissement.



SANS NŒUDS


COMPOSITE DE BAMBOU
TRAITÉ THERMIQUEMENT


DURABLE

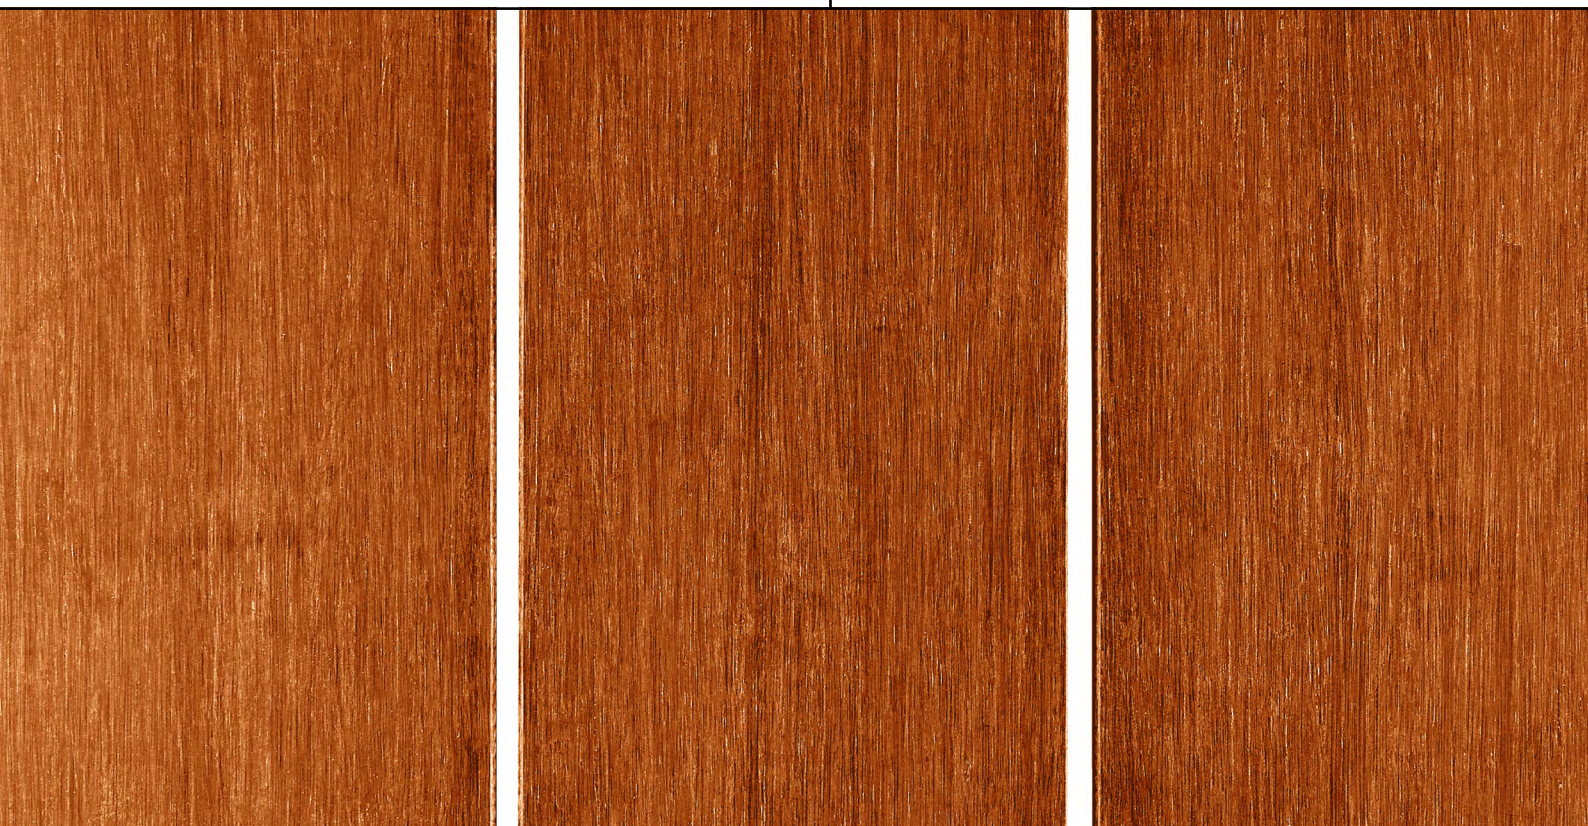

STABILITÉ
DIMENSIONNELLE

PROCÉDÉ
ÉCOLOGIQUE


CLASSE 1

Jusqu'à 3 % du volume peut être de qualité inférieure.

Tous les défauts qui sont autorisés sur la face arrière et qui ne sont pas limités par la taille sont tolérés dans la mesure où ils ne mettent pas en péril les caractéristiques mécaniques et la conformité visuelle du produit installé.

Critère qualité à la réception du bois et non après vieillissement.



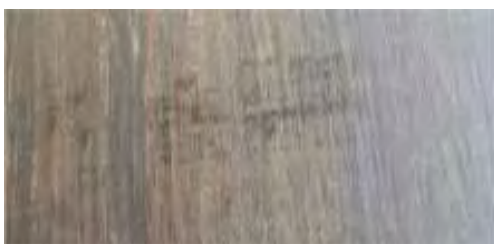
TRI SUR FACE VISIBLE

QUALITÉ : **CLASSE A1**

FACE VISIBLE

FACE ARRIÈRE

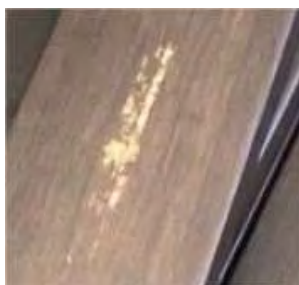
TRACE DE
RABOTAGE



TRACE DE
SURFACE



TRACE DE
MANQUE DE
SATURATEUR /
FROTTEMENT
ENTRE 2 LAMES

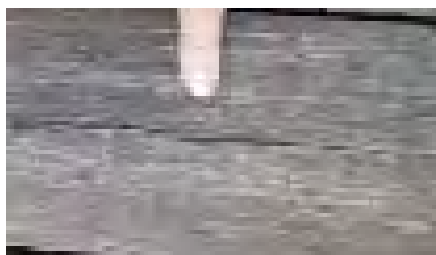


/

CASSURE /
ARRACHEMENT
MATIÈRE



FISSURE



DÉFORMATION
LONGITUDINALE DE
RIVE



≤ 5 mm sur 2 m

DÉFORMATION
LONGITUDINALE DE
FACE



≤ 10 mm sur 2 m

GAUCHISSEMENT



≤ 10 mm sur 2 m